

# STUDIO

# VASCA

ARTICOLI > 31019 - 31020 - 31020S - 31030  
 FINITURE > CROMO - BIANCO - NERO - FINITURA ACCIAIO

ITEMS > 31019 - 31020 - 31020S - 31030  
 FINISHING > CHROME - WHITE - BLACK - FINISHING INOX

**ATTENZIONE GENERALE >**  
 PRIMA DI ALIMENTARE IL RUBINETTO CON ACQUA, AVERE CURA DI SMONTARE L' AERATORE E FAR DEFLUIRE UNA BUONA QUANTITÀ DI ACQUA (POSSIBILMENTE CALDA) AL FINE DI ESPELLERE L' ECCEDENZA DI GRASSO O IMPURITÀ CHE ANDREBBE AD INTASARE L' AERATORE. SCIACQUARE ACCURATAMENTE LE TUBAZIONI PER ELIMINARE OGNI RESIDUO (SI CONSIGLIA IL MONTAGGIO DI UN RUBINETTO SOTTOLAVABO A FILTRO O FILTRO CENTRALIZZATO).

**GENERAL ATTENTION >**  
 WHEN MIXER'S IS INSTALLED, PLEASE REMOVE AERATOR BEFORE RUNNING THE WATER THE FIRST TIME AND LET A GOOD QUANTITY OF WARM WATER RUN THROUGH SO TO EXPELL EXCESS OF LUBRICATING GREASE OR OTHER IMPURITIES THAT MAY STICK IN THE AERATOR. BEFORE THE INSTALLATION PLEASE MAKE SURE TO LET SOME WATER RUN FORM THE PIPES TO REMOVE POSSIBLE DEBRIS (WE SUGGETS TO INSTALL A FILTER STOP COCK).

> ATTENZIONE A NON ECCEDERE NELLE DIMENSIONI DI SCASSO FARE RIFERIMENTO AL MODULO SPECIFICO FORARE IL MURO SOLO QUANTO SERVE PER INCASSARE I GAMBI ECCENTRICI POSIZIONARE CORRETTAMENTE SUL LIVELLO ORIZZONATALE GLI ECCENTRICI VERIFICARE LA CORRETTA DISTANZA DI INTERASSE DEGLI ECCENTRICI

> WARNING: DO NOT EXCED IN THE BREAKING DIMENSIONS LOOK AT TECHNICAL DRAWINGS TO PIERCE THE ALONE WALL HOW MUCH SERVES TO MAKE TO PACK THE ECCENTRIC STEMS PLACE THE BUILT-IN PART IN THE RIGHT POSITION USING VELS VERIFY THAT THE DISTANCE FROM THE S-COUPPLINGS IS RIGHT

> EVENTUALI ERRORI DI POSIZIONAMENTO POTRANNO ESSERE CORRETTI FACENDO RUOTARE GLI ECCENTRICI

> YOU MAY AMEND POSSIBLE MISTAKES TURNING THE ECCENTRICS

**1**

150 MM

Ø 38 MAX

**! SIGILLARE CON TEFLON SEALING TO TEFLON**

ENTRATA ACQUA CALDA INLET HOT WATER

ENTRATA ACQUA FREDDA INLET COLD WATER

piastrella tile

eccentrico G1/2-G1/2 eccentric connections

impianto idrico water supply

muro wall

8-11 mm




**!!**

**attenzione alle misure di incasso pay attention to given range of fitting**


ALLINEARE ECCENTRICI E MANTENERE LA DISTANZA INDICATA ALING ECCENTRIC CONNECTIONS AND RESPECT THE GIVEN DISTANCE

ATTENZIONE ALLE MISURE DI INCASSO PAY ATTENTIN TO GIVEN RANGE TIO FITTINGS


USARE IL VASCA PER VERIFICA ALLINEAMENTO E POSIZIONE USE THE BATH MIXER TO CHECK ALIGNMENT AND POSITION

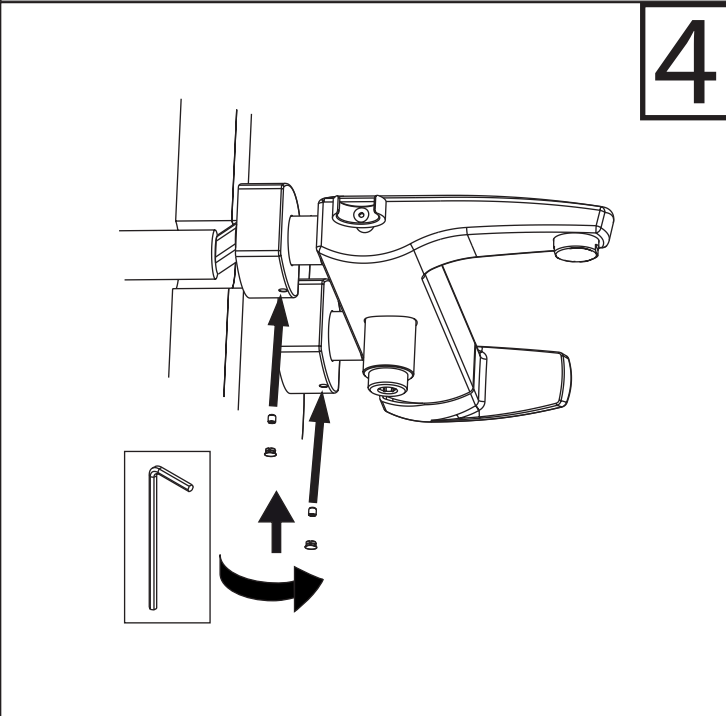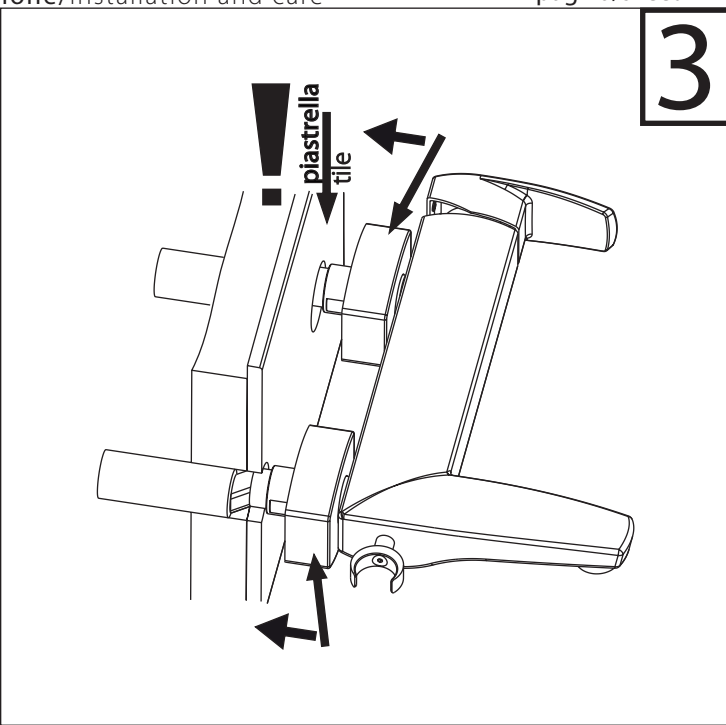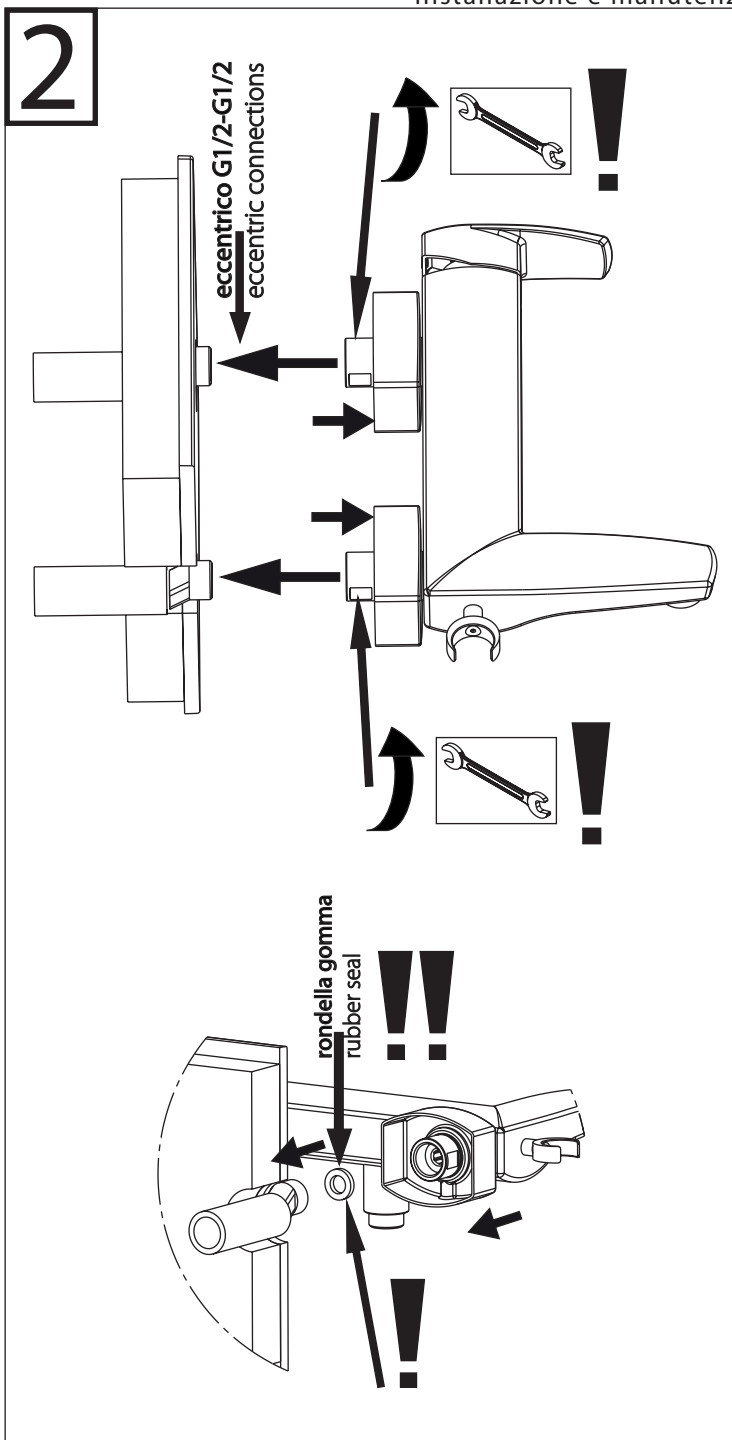


FUNZIONAMENTO DEL DEVIATORE/ OPERATION OF THE SWITCH

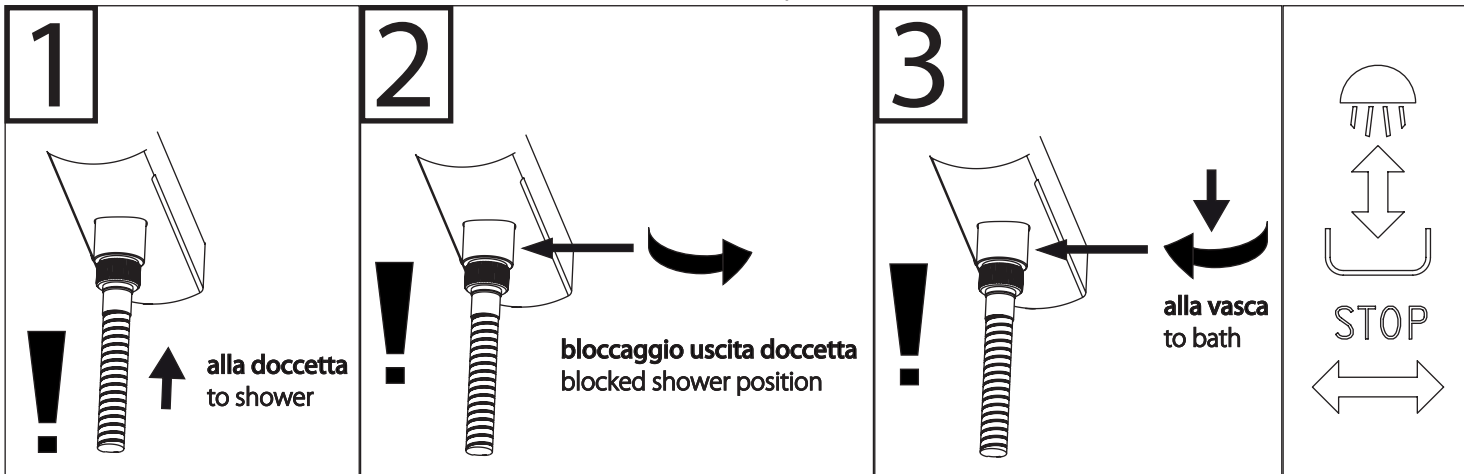


31020S

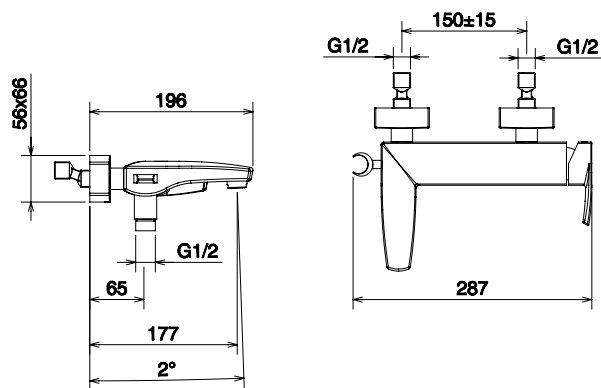


31030

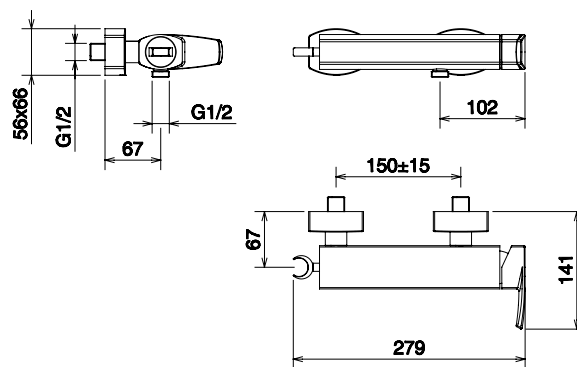


31019

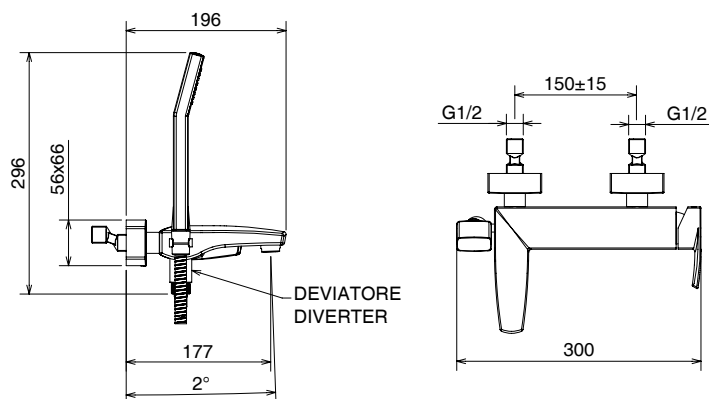

31020

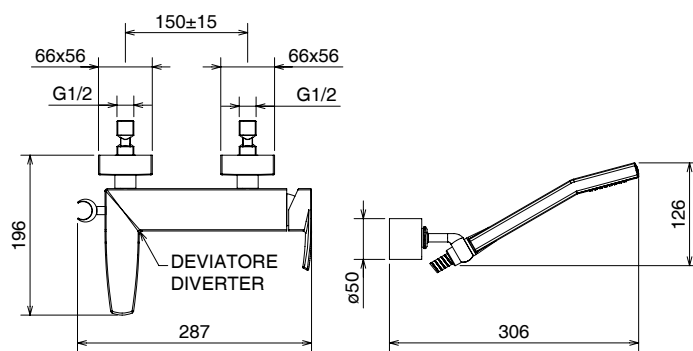


MANUTENZIONE DEL DEVIATORE/ CARE OF THE SWITCH

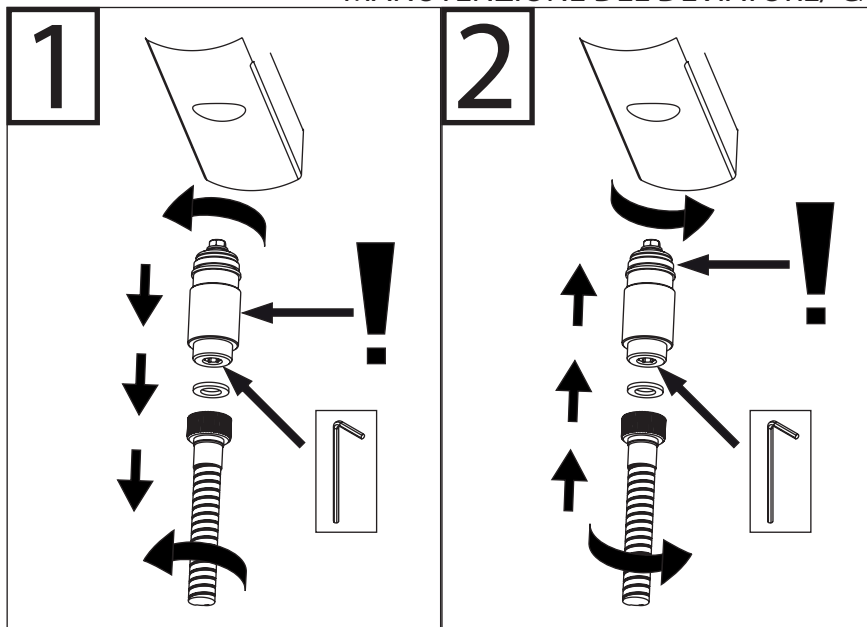

**ATTENZIONE PER ESTERNO VASCA**  
**ATTENZIONE A NON ECCEDERE NELLE**  
**DIMENSIONI DI SCASSO FARE RIFERIMENTO AL**  
**MODULO SPECIFICO FORARE IL MURO SOLO**  
**QUANTO SERVE PER FAR INCASSARE I GAMBI**  
**ECCENTRICI POSIZIONARE CORRETTAMENTE**  
**SUL LIVELLO ORIZZONTALE GLI ECCENTRICI**  
**VERIFICARE LA CORRETTA DISTANZA DI**  
**INTERASSE DEGLI ECCENTRICI**  
**ATTENTION FOR EXTERNAL BATH MIXER**  
**WARNING: DO NOT EXCEED IN THE BREAKING**  
**DIMENSIONS**  
**LOOK AT TECHNICAL DRAWINGS TO PIERCE THE**  
**ALONE WALL HOW MUCH SERVES TO MAKE TO**  
**PACK THE ECCENTRIC STEMS PLACE THE BUILT-IN**  
**PART IN THE RIGHT POSITION USING LEVELS**  
**VERIFY THAT THE DISTANCE FROM THE**  
**S-COUPPLINGS IS RIGHT**

**TOGLIERE TAPPINO (1)**  
**SVITARE GRANO (2) CON CHIAVE A BRUGOLA 2.5 MM**  
**SFILARE LEVA DI COMANDO (3) DAL CORPO (4)**  
**INSERIRE LEVA DI RICAMBIO E FISSARE CON GRANO (2)**  
**RIPOSIZIONARE TAPPINO (1)**  
 REMOVE THE LITTLE CAP (1)  
 UNSCREW GRUB SCREW (2) WITH ALLEN KEY 2.5 MM  
 PULL UP TO EXTRACT THE LEVER (3) ON THE BODY (4)  
 REASSEMBLE THE LEVER AND FIX WITH THE GRUB SCREW (2)  
 REPOSITION THE LITTLE CAP (1)

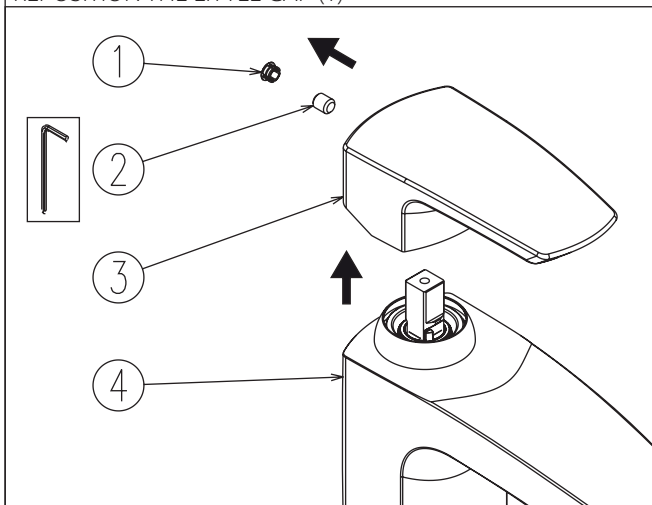


**SOSTITUZIONE DELLA LEVA DI COMANDO**  
 REPLACEMENT OF LEVER MOTION

**TOGLIERE TAPPINO (1)**  
**SVITARE GRANO (2) CON CHIAVE A BRUGOLA 2.5 MM**  
**SFILARE LEVA DI COMANDO (3) DALLA CARTUCCIA (6)**  
**SVITARE A MANO IL CAPPUCCHIO COPRIGHIERA (4)**  
**SVITARE GHIERA (5) CON CHIAVE ESAGONALE 24 MM**  
**ESTRARRE LA CARTUCCIA (6) DA SOSTITUIRE**  
**PULIRE LA SEDE DA EVENTUALI IMPURITA'**  
**POSIZIONARE LA CARTUCCIA DI RICAMBIO (6) FACENDO COINCIDERE I RIFERIMENTI IN RILIEVO SUL FONDO DELLA CARTUCCIA CON LE FORATURE DI RIFERIMENTO SUL CORPO (7) AVVITARE LA GHIERA (5) CON CHIAVE ESAGONALE 24 MM**  
**AVVITARE A MANO IL CAPPUCCHIO COPRIGHIERA (4)**  
**INSERIRE LEVA DI RICAMBIO E FISSARE CON GRANO (2)**  
**RIPOSIZIONARE TAPPINO (1)**

REMOVE THE LITTLE CAP (1)  
 UNSCREW GRUB SCREW (2) WITH ALLEN KEY 2.5 MM  
 PULL UP TO EXTRACT THE LEVER (3) ON THE CARTRIDGE (6)  
 UNSCREW BY HAND THE CHROME BELL (4)  
 UNSCREW THE CARTRIDGE FASTENER (5) WITH PROPER KEY 24  
 PULL OUT THE CARTRIDGE (6) FROM BODY  
 CLEAN UP THE CARTRIDGE LOCATION  
 INSERT BY HAND A NEW CARTRIDGE (6) MAKING SURE TO LOCATE CARTRIDGE PEGS INTO RIGH HOLES OF THE BODY (7)  
TIGHTEN THE CARTRIDGE FASTENER (5) WITH HEXAGONAL KEY 24 MM  
 ASSEMBLE BY HAND THE BELL (4)  
 REPOSITION THE LITTLE CAP (1)


**SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA**  
 REPLACEMENT OF CARTRIDGE

**SVITARE AERATORE (2) CON CHIAVE ESAGONALE (\*)**  
**SOSTITUIRE E RIMONTARE SU CORPO (1)**  
 REMOVE THE AERATOR (2) WITH PROPER KEY (\*)  
 REPLACE AND REASSEMBLE ON THE BODY (1)

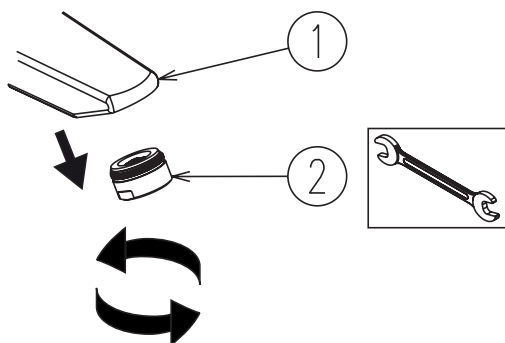

**IN CASO DI SCARSO FLUSSO PROVARE A RIPULIRE L' AERATORE SOTTO GETTO ACQUA CORRENTE O ARIA E RIMONTARE SU CORPO**  
**IN CASE OF REDUCED FLOW, TRY TO REMOVE THE AERATOR, RINSE IT WELL UNDER RUNNING WATER AND RE-ASSEMBLE ON THE SPOUT**

**SOSTITUZIONE E PULIZIA AERATORE**  
 REPLACEMENT AND CLEANING AERATOR

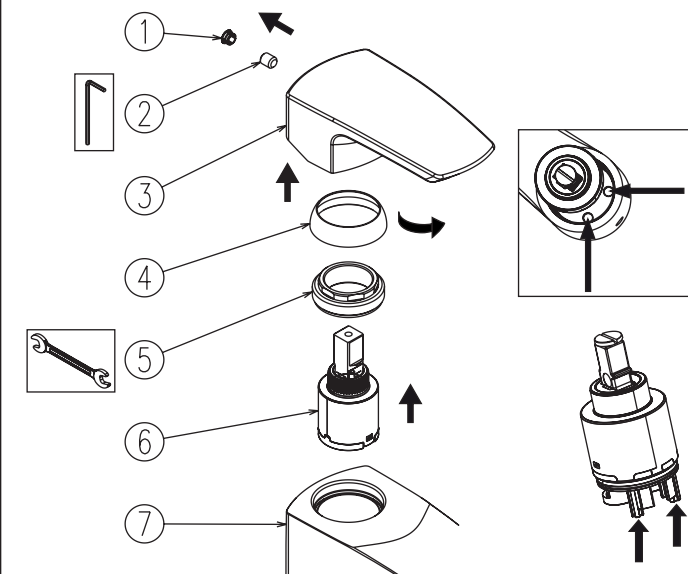

**DOMANDE E RISPOSTE / FAQ**

GUASTO >	CAUSA >	SOLUZIONE POSSIBILE >
SCARSITA' D' ACQUA	FILTRO AERATORE INTASATO DOCCETTA CON GETTI INTASATI FLESSIBILI COLLEGATI NON BENE	PULIRE AERATORE O SOSTITUIRLO PULIRE GETTI DOCCETTA CON UN DITO RIFARE IL COLLEGAMENTO DEI FLESSIBILI
MISCELATORE DURO	CARTUCCIA DIFETTOSA	SOSTITUIRE LA CARTUCCIA
MISCELATORE GOCCIOLA	CARTUCCIA DIFETTOSA	SOSTITUIRE LA CARTUCCIA
PROBLEM >	POSSIBLE REASON >	ACTION >
INSUFFICIENT FLOW	DEBRITS OR LIMESTONE IN AERATOR HANDSHOWER NOOZLE STUCK OR CLOSED SUPPLY HOSES NON CONNECTED	REMOVE AND REPLACE AERATOR CLEAN THE SHOWER NOOZLES BY RUBBING THEM WITH FINGERS DISCONNECT AND CONNECT AGAIN
LEVER HARD TO OPERATE	DEFECTIVE CARTRIDGE	REPLACE CARTRIDGE
LEAKAGE	DEFECTIVE CARTRIDGE	REPLACE CARTRIDGE